

Range Rover LR 4

Problém při nastavení teploty v kabině a pískání klimatizace

U vozů Rang Rover typu LR 4, vyrobených v letech 2014 -2017, výrobní číslo podvozku 699 716 – 828 071 se vyskytují níže uvedené dva problémy.

1. Kolísání nastavené teploty v kabině.

Podle výrobce se jedná o nedostatečně utěsněný spoj mezi vzduchovým kanálem a mřížkou pod kterou je namontován senzor vnitřní teploty. Postup odstranění této závady je následující:

- a) Demontujte kryt panelu na přístrojové desce
- b) Těsnící pěnu naneste na celou plochu těsnění. Ujistěte se, že těsnící hmota je nanesena v dostatečné míře i v zadní části.
- c) Namontujte zpět demontovaný panel.

2. Vysoký pískavý zvuk z klimatizace při otáčkách motoru mezi 2000 -3000 1/min.

Podle vyjádření výrobce se jedná o nedostatek chladiva v okruhu klimatizace. Řešením je odsátí stávajícího chladiva, pečlivé vakuování celého systému a naplnění správné dávky nového chladiva. Při plnění nové dávky chladiva výrobce doporučuje přidat 50 ml oleje .

Stav:08/2018